




Manuel de Diagnostic

-

Coffret 40XX COVEO Immergée

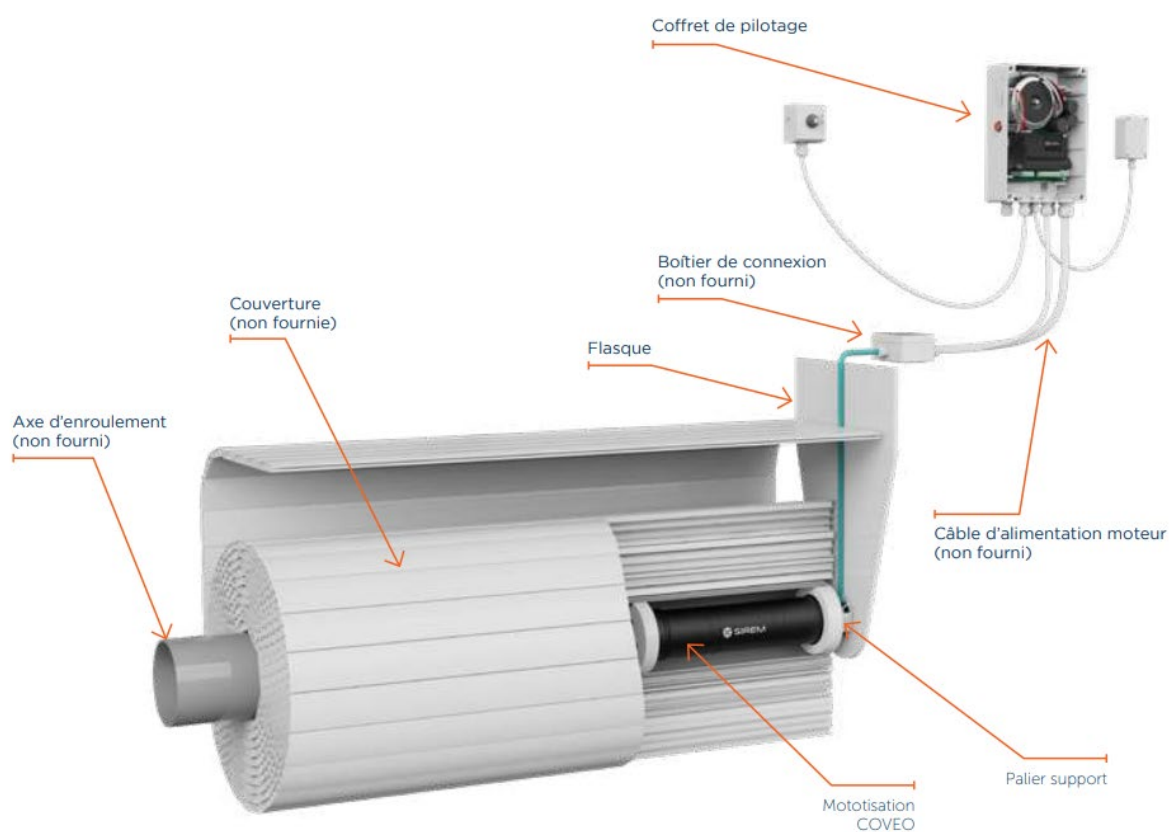

Ce document va vous aider à identifier l'origine du problème et à tenter sa résolution.
Si celui-ci persiste à l'issue du diagnostic, nous vous invitons à contacter votre fabricant de volets motorisé.

	Titre	Manuel de Diagnostic COVEO - 4020	Produit	COVEO
	Cat.		Instruction	Rev.
			Propriété de SIREM	

Défaut électronique :

DEFAUT ELECTRONIQUE
 Flasher le QR Code
 et consulter
 l'aide en ligne.
 Redemarrer
 le coffret.

En synthèse : Défaut interne à la carte électronique, erreur de communication.

Au démarrage de la carte, l'électronique est contrôlée.

Le logiciel vérifie que la chaîne de mesure du courant moteur est conforme.

La tension retournée par le capteur doit être à $V_{cc}/2$ (env. 1.65V).

Le logiciel vérifie que la tension est comprise entre $V_{cc}/2 \pm 50mV$.

Si la tension est non conforme alors le logiciel remonte le défaut.

Ce défaut ne peut être généré qu'au démarrage c'est-à-dire à l'apparition du secteur.

(Les 2 microcontrôleurs n'arrivent plus à communiquer.)

Retour chez SIREM en SAV pour analyse, reprogrammation ou remplacement de la carte.

Fin du diagnostic